

結果一覽表

**DAY
LAB**

株式会社 デイラフ

〒733-0833 広島県広島市西区商工センター6-6-25 TEL 082-2714751

(一社)日本環境測定分析協会 アスベスト分
2016-アスベスト-14

認定JEMCAインストラクター

[illegible]

アスベスト分析結果報告書 (JIS A 1481-1による定性分析)

No. T24-25336-A1-001


採取日 : 2024/12/4
受入日 : 2024/12/10
分析日 : 2024/12/11
発行日 : 2024/12/11

株式会社 デイラ
〒733-0833 広島県広島市西区商工センター6-6-25 TEL:082-277-4755
試験管理者 :
(一社)日本環境測定分析協会 アスベスト 認定JEMCAインストラクター
2016-アスベスト-14

件名 : 東大阪市22階フロア

試料名 : 壁面 : ボード 判定 : 含有なし

採取住所 : 大阪府東大阪市荒本北1丁目1-1 施設名 : 東大阪市役所
採取者 : 中野 敦史
確認分析者 : 夏山 雅史 (公社)日本作業環境測定協会 石綿分析技術評価事業合格者 2309合0207
外観写真 断面または外観写真

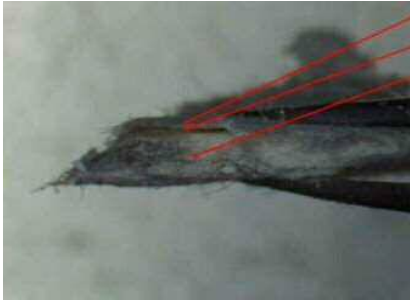

1: 紙材 / 白色 / 含有なし
2: 塗材 / 薄黄色 / 含有なし
3: ケイカル板 / 白色 / 含有なし

前処理 : ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 浮遊・沈降 その他 ()
層別結果 : 目視での判断による。

層	素材・部位等	色	層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシドライト	トモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
1	紙材	白色	13%	-	-	-	-	-	-	含有なし
2	塗材	薄黄色	8%	-	-	-	-	-	-	含有なし
3	ケイカル板	白色	79%	-	-	-	-	-	-	含有なし

備考

アスベスト6物質を分析対象とする。リヒテライト/ウィンチャイトは偏光顕微鏡分析においてはアクチノライトとして判別され、それと区別する場合は電子顕微鏡分析を要する。
『含有』→アスベストがその重量の0.1%を超えて含有している事を示す。『検出』→アスベストが1〜2本だけ検出された事を示す。
本方法はアスベスト有無を確認する為の分析方法であり、材質を確認する為の試験方法ではありません。
断面写真にて図示している素材・部位等を分析対象としております。極少量の付着物並びに混入物については、指示がない場合、対象外となります。

アスベスト分析結果報告書 (JIS A 1481-1による定性分析)

No. T24-25336-A1-002


採取日 : 2024/12/4
受入日 : 2024/12/10
分析日 : 2024/12/11
発行日 : 2024/12/11

株式会社 デイラボ
〒733-0833 広島県広島市西区商工センター6-6-25 TEL:082-277-4755
(一社)日本環境測定分析協会 アスベスト 認定JEMCAインストラクター
2016-アスベスト-14

件名 : 東大阪市22階フロア

試料名 : 壁面: 巾木 判定: 含有なし

採取住所 : 大阪府東大阪市荒本北1丁目1-1 施設名 : 東大阪市役所
採取者 : 中野 敦史
確認分析者 : 夏山 雅史 (公社)日本作業環境測定協会 石綿分析技術評価事業合格者 2309合0207
外観写真 断面または外観写真

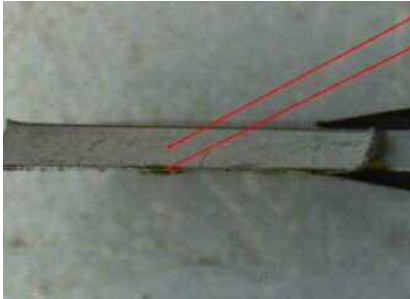

1: 巾木 / 薄灰色/白色 / 含有なし
2: 接着剤 / 黄土色 / 含有なし

前処理 : ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 浮遊・沈降 その他 ()
層別結果 : 目視での判断による。

層	素材・部位等	色	層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシドライト	トモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
1	巾木	薄灰色/白色	97%	-	-	-	-	-	-	含有なし
2	接着剤	黄土色	3%	-	-	-	-	-	-	含有なし

備考

アスベスト6物質を分析対象とする。リベライト/ウィンチャイトは偏光顕微鏡分析においてはアクチノライトとして判別され、それと区別する場合は電子顕微鏡分析を要する。
『含有』→アスベストがその重量の0.1%を超えて含有している事を示す。『検出』→アスベストが1〜2本だけ検出された事を示す。
本方法はアスベスト有無を確認する為の分析方法であり、材質を確認する為の試験方法ではありません。
断面写真にて図示している素材・部位等を分析対象としております。極少量の付着物並びに混入物については、指示がない場合、対象外となります。

アスベスト分析結果報告書 (JIS A 1481-1による定性分析)

No. T24-25336-A1-003

採取日 : 2024/12/4
受入日 : 2024/12/10
分析日 : 2024/12/11
発行日 : 2024/12/11


株式会社 デイラ
〒733-0833 広島県広島市西区商工センター6-6-25 TEL:082-277-4755
試験管理者: 尾崎 貴英
(一社)日本環境測定分析協会 アスベスト分析技術委員会認定JEMCAインストラクター
2016-アスベスト-14

件名 : 東大阪市22階フロア改修工事

試料名 : 床:カーペット 判定: 含有なし

採取住所 : 大阪府東大阪市荒本北1丁目1-1 施設名 : 東大阪市役所
採取者 : 中野 敦史
確認分析者 : 夏山 雅史 (公社)日本作業環境測定協会 石綿分析技術評価事業合格者 2309合0207
外観写真

断面または外観写真

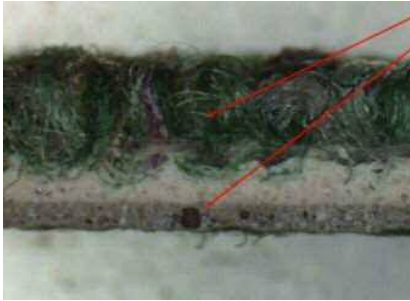

1: 被覆材 / 緑色/薄緑色/紫色 / 含有なし
2: 床材 / わらじ/灰色 / 含有なし

前処理 : ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 浮遊・沈降 その他 ()
層別結果 : 目視での判断による。

層	素材・部位等	色	層比率	クワタイル	アモサイト	クロシドライト	トモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
1	被覆材	緑色/薄緑色/紫色	68%	-	-	-	-	-	-	含有なし
2	床材	わらじ/灰色	32%	-	-	-	-	-	-	含有なし

備考

アスベスト6物質を分析対象とする。リヒタライト/ウィンチャイトは偏光顕微鏡分析においてはアクチノライトとして判別され、それと区別する場合は電子顕微鏡分析を要する。
『含有』→アスベストがその重量の0.1%を超えて含有している事を示す。『検出』→アスベストが1〜2本だけ検出された事を示す。
本方法はアスベスト有無を確認する為の分析方法であり、材質を確認する為の試験方法ではありません。
断面写真にて図示している素材・部位等を分析対象としております。極少量の付着物並びに混入物については、指示がない場合、対象外となります。